

GO bar 剣聖ファームウェア更新内容

最新ファームウェアのダウンロードリンク：

https://enzofji.co.jp/iFi_FW/GO_bar_Kensei_FW_v1.05.zip

※Windows用/Mac用それぞれのファームウェアファイルがダウンロードに含まれます。

最新ファームウェアでの更新内容

V1.05

1. 一部のスマートフォンにおいて、USB アドレス指定の際に、接続時に USB 機器の接続に失敗する問題を修正しました

(新規接続の USB 機器ライブラリを参照し、USB 関連機能と互換性のテストを実施しました。)

過去の更新内容

(最新のアップデートに以下のバージョンの更新内容も含まれます)

V1.04

1. K2HD のパラメータをデフォルトからカスタマイズに変更

V1.03

1. ミュート検出を-150 dB から-145 dB に調整し、機器テストを通過できるようにした。

V1.02

1. ミュートボリュームを-88dB から-150dB に変更

GTOフィルター使用時はミュートボリュームが無効になります。

V1.01

1. ハードウェア、ソフトウェア用の無音信号によるミュートを追加

※K2 HD と GTO フィルターが同時に有効な場合、GTO アップサンプリングは 192KHz に設定され、K2 が無効な場合、GTO は 384KHz に設定されます。

MQA、DSD 再生時は K2HD を有効にできません。

Windowsでの ファームウェアアップデート方法 v3

必須条件: 作業を行う前に、古いバージョンのiFi Windows用ドライバーを削除し、PCを再起動してください。iFi Windowsドライバーがダウンロードされ、Windowsマシンにインストールされていることを確認してください。
※最新のバージョンに関しましては、iFi audio日本語サイトをご確認ください。

アップデートの問題を防ぐため、以下の順序ですべての手順に従ってください。
ご使用のiFi audio製品とシリアル番号専用設計されたファームウェアのみをご使用ください。

- <https://ifi-audio.jp/DL/driver.html>
(最新のWindows用ASIOドライバーを上記URLからダウンロード)

Windows USB Drivers v5.12

We have added a direct download button here.

Windows USB Drivers - v5.12

Update Log - Audio control interface for MIDI is optional & Bug fixes.


Please manually uninstall all previous XMOS drivers (XMOS, AMR, iFi or from other vendors). Reboot the computer before installing this latest driver. Depending on the computer hardware, you may have to reinstall the driver again if the USB port was changed.

- 事前にダウンロードしたファームウェアファイルが格納されたフォルダが確実に解凍されていることを確認してください。

Step 1:iFi のアップロード専用ソフトを開く

格納場所 C:/Program Files/iFi/USB Audio Device Driver/x64


その中にある「iFiUsbAudio_dfu.exe」をダブルクリックし、ソフトを起動します。

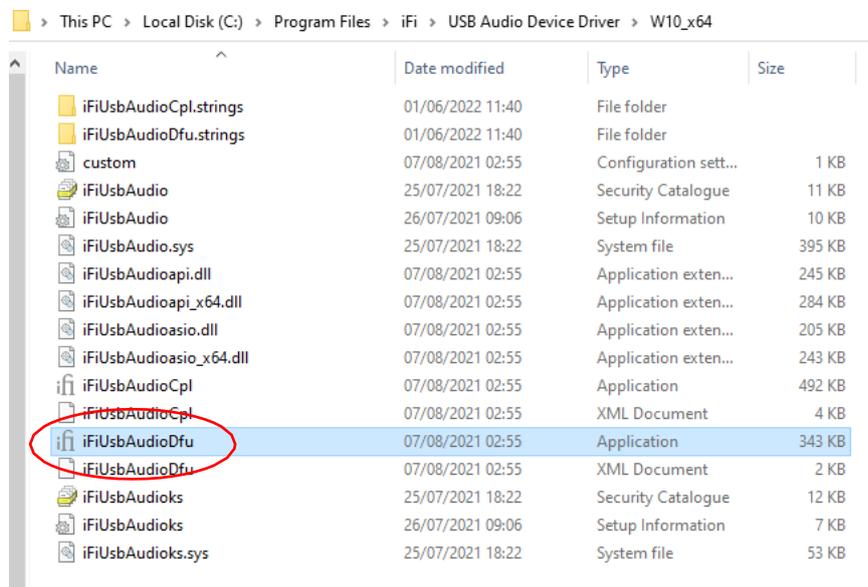


Step 2:ファームウェアをアップロードする機器を接続する。

ファームウェアファイルを読み込む:


解凍したファームウェアを保存してある任意のフォルダまで進み、該当フォルダを開いてアップデートするバージョンのファイルを選択します。

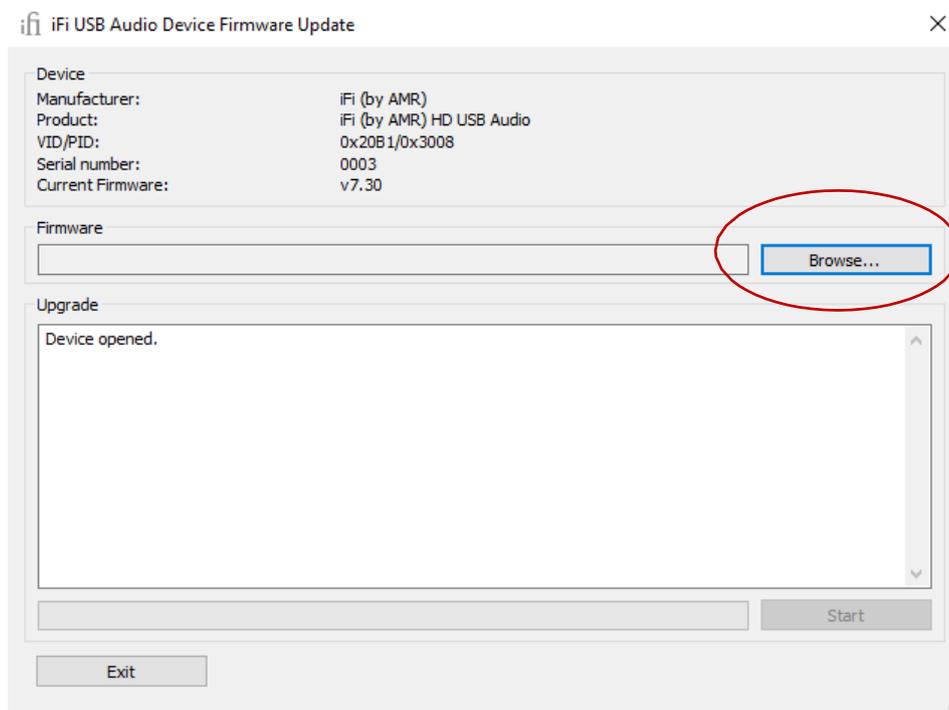

Step 3: .bin拡張子のファイルを選択し、「開く」をクリックします。

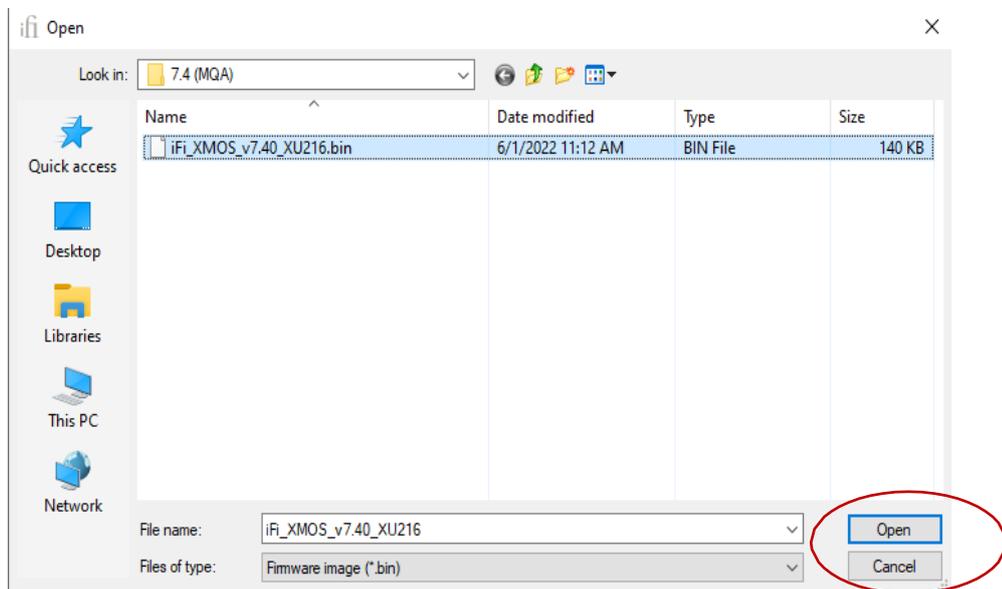

Step 4: 「Start」をクリックすると、ファームウェアのアップデートが開始します。

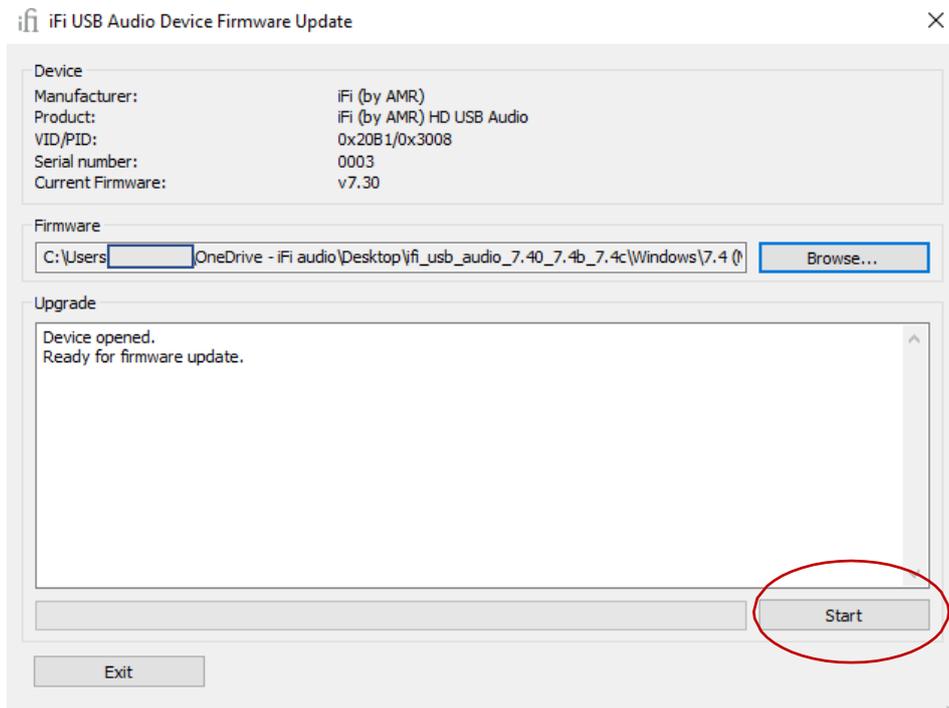

Step 5: ファームウェアのアップグレードが正常に終了したら、「Exit」をクリックし、

アップデート完了です。

